

23 kV 일체형 케이블 종단접속재 시공설명서

(25SMT / CN-CV Cable)

▶ 안전상의 주의사항

- 안전하게 사용하기 위하여 사용 전에 잘 읽으신 후 바르게 사용해 주십시오.
- 여기에 나타낸 주의사항은 안전에 관한 중대한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜 주십시오.

위험	<ol style="list-style-type: none"> 1. 모든 전기장치는 제품설치나 제거하는 동안 정전상태이어야 합니다. 2. 손으로 통전 상태의 제품을 만져서는 안됩니다. 3. 조립된 제품에 무리한 힘을 가하면 피손될 수 있습니다. 4. 본 제품의 운송중 파손여부, 전기적 정격사항에 적합 여부, 조립되는 타제품과의 상호 호환성에 문제는 없는지 확인해야 합니다. 5. 이 제품은 전문 교육기관에서 교육을 받고 자격이 있는 자에 한해서만 작업할 수 있습니다.
경고	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업을 할 경우 항상 작업자는 절연장비를 철저히 갖추고 작업에 임해야 합니다. 2. 첨부된 시공설명서는 발생할 수 있는 모든 돌발사고를 고려하지 않았습니다. 3. 첨부된 시공설명서를 따르지 않을 경우 제품의 손상이나 사고를 일으킬 수 있습니다. 4. 솔벤트세척포 및 실리콘구리스를 먹거나 눈에 넣지 말아야 합니다.
주의	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시공을 하시기 전 시공설명서를 읽고 숙지한 후 작업하시기 바랍니다. 2. 포장박스 내용물이 완벽하게 갖추어져 있는지, 손상이 없는지 점검하여야 합니다. 3. 모든 필요한 공구는 작업하는 곳에 갖추어 놓고, 시공하는 동안 청결을 유지하여야 합니다. 4. 케이블의 차폐층과 절연체를 나이프 등으로 절대 상처를 내지 말아야 합니다. 5. 반도전층을 확실하게 제거한 후 찌꺼기 등을 솔벤트세척포를 사용하여 완전히 제거하여야 합니다. 6. 케이블 차폐층 접지를 완전하게 처리하여야 합니다. 7. CV케이블(동태이프 TYPE)의 경우 "2"의 그림에서 외피제거길이 "A"를 20mm 더 제거 후 25mm 제거된 곳에 편조 접지선을 묶고 이하 순서는 CN-CV와 같이 합니다.

1. 케이블을 작업위치에 고정시키고 케이블 끝이 직각이 되도록 자른다.	
2. 케이블 도체끝에서 "A"mm 지점에 비닐테이프로 감아 표시한 후 외피를 제거한다.	 A table below specifies the stripping length 'A' for different cable sizes: 케이블 38 mm 60 mm 100 mm 150 mm "A"치수 370 mm 345 mm 345 mm 345 mm

※ 이때 중성선에 손상이 가지 않도록 주의한다.

<p>3. 흰색 차수테이프를 제거한 후 외피 위 50mm 지점에 비닐테이프를 감아 표시하고 사포를 사용하여 갈아낸 다음 외피끝 중성선위에 연동선으로 2회 감아 고정시킨다.</p> <p><small>※ 중성선 젖힘을 수월하게 하기 위함.</small></p>											
<p>4. 사포를 이용하여 갈아낸 지점인 외피 위 50mm를 방수테이프로 늘리면서 2회 감는다.</p>											
<p>5. 중성선을 방수테이프가 감긴 위로 젖힌 다음 방수테이프가 끝나는 지점에 연동선으로 2회 감아 고정시킨 후 중성선을 한데 모아 묶는다.</p> <p><small>※ 이때 중성선이 방수테이프 사이로 파묻히도록 할 것.</small></p>											
<p>6. 외부반도전층이 상하지 않도록 검정색 차수테이프를 위로 돌리면서 제거한다.</p>											
<p>7. 케이블 도체끝에서 "B"mm 지점에 비닐테이프로 감아 표시한 후 외부반도전층을 제거한다.</p>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>케이블</td> <td>38 mm</td> <td>60 mm</td> <td>100 mm</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>"B"치수</td> <td colspan="4">345 mm</td> </tr> </table> <p><small>※ 이때 절연체에 흠이 나지 않도록 주의한다.</small></p>	케이블	38 mm	60 mm	100 mm	150 mm	"B"치수	345 mm				
케이블	38 mm	60 mm	100 mm	150 mm							
"B"치수	345 mm										
<p>8. 케이블 도체 끝에서 "C"mm 지점에 비닐테이프를 감아 표시한 후 절연체를 제거한다.</p>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>케이블</td> <td>38 mm</td> <td>60 mm</td> <td>100 mm</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>"C"치수</td> <td colspan="4">90 mm</td> </tr> </table> <p><small>※ 이때 도체에 흠이 나지 않도록 주의한다.</small></p>	케이블	38 mm	60 mm	100 mm	150 mm	"C"치수	90 mm				
케이블	38 mm	60 mm	100 mm	150 mm							
"C"치수	90 mm										

9. 절연체 끝부분을 2mm 정도 펜슬링하여 하우징 삽입이 쉽도록 한 다음 절연체 위를 세척포를 이용하여 화살표방향으로 깨끗하게 닦아낸 후 도체에 비닐테이프를 감아준다. ※ 반도전성 물질이 절연층에 묻지 않도록 주의한다.	
10. 절연체 표면과 하우징 내면에 실리콘 구리스를 충분히 바른 후 삽입이 용이하게 하우징을 힘껏 돌려가며 중성선과 맞닿는 곳까지 끼운 다음 하우징 맨 위쪽 끝부분이 절연층과 일치하는지 확인한 후 도체에 감겨있는 비닐테이프를 제거한다.	
11. 2HOLE 단자를 방수캡에 끼운 후 케이블 도체 부위에 삽입시킨다. ※ 2HOLE 단자를 미리 방수캡에 끼워야 도체에 삽입이 용이함	
12. 평와셔에 2HOLE 단자 끝부분이 밀착이 되도록 끼운 후 압착기를 이용하여 위쪽에서부터 아래로 3회 압착 한다. ※ 마지막 압착부위는 방수캡에서 10mm 이상 떨어져야 한다.	
13. 스트레스콘 접지구멍 밑에서부터 젖혀진 중성선 위 50mm 지점까지 방수테이프를 늘리면서 반겹쳐 1회 감고 그 위에 비닐테이프를 반겹쳐 2~3회 감는다.	
14. 연동선을 접지구멍에 끼워 중성선에 연결한 뒤 브라켓에 연결한다.	

패킹 내역

번호	품명	규격				수량	비고
		38 mm ²	60 mm ²	100 mm ²	150 mm ²		
1	하우징	38 mm ²	60 mm ²	100 mm ²	150 mm ²	1	
2	2HOLE 단자	38 mm ²	60 mm ²	100 mm ²	150 mm ²	1	
3	방수캡	38 mm ²	60 mm ²	100 mm ²	150 mm ²	1	평와셔 포함
4	방수테이프	38 mm x 20 cm				1	
5	비닐테이프	25 mm x 10 m				1	
6	연동선	Ø 2 x 50 cm				1	
7	브라켓/볼트/너트	PI-3	PI-3	PI-III	PI-III	1	
8	기타부품	구리스 1, 세척포 1, 비닐장갑 1				1	
9	시공설명서	-				1	

※ 항상 저희 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.

이용상의 불편한 점이나, 문의사항은 아래의 연락처로 연락바랍니다.

항상 성실한 자세로 답해드리겠습니다.



평일산업주식회사

주소 : 경기도 안양시 동안구 관양2동 1475-10 평일빌딩 431-080

TEL : 031)420-6600 FAX : 031)424-7300